

دراسة مشكلة الاهتراء في المبادل الحراري التابع لجهاز الكولون لقطير العنبر

رامي صالح^{1*} حسن فارس² هدله

^{1*}. طالب ماجستير، مهندس، قسم هندسة التصميم الميكانيكي - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق. rrami28salha@damascusuniversit.edu.sy

². أستاذ مساعد، مهندس، دكتور - قسم هندسة التصميم الميكانيكي - كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق. hasanhadla@damascusuniversity.edu.sy

الملخص:

تعاني الأنابيب النحاسية في المبادل الحراري من مشكلة الاهتراء في جهاز الكولون لقطير العنبر، والتي تسبب عوائق في عملية الإنتاج وتکاليف الصيانة المرتفعة لذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد أسباب حدوث التآكل في هذا الجزء من الآلة وطرق الوقاية منها.

تم حساب معدل التآكل بطريقة الفقدان بالوزن بطريقة الغمر في أوساط التآكل المأخوذة من معمل المشروبات الكحولية (معمل الريان) وهذه أوساط هي: (الماء، عصير العنبر المقطر، عصير العنبر المخمر) تم غمر العينات النحاسية المختبرة بشكل كامل في الحوض الزجاجي وقورنت بنتائج عينات

فولاذ المقاوم للصدأ المختبرة أيضاً في نفس أوساط ونفس المدة الزمنية لوحظ أن قيمة التآكل لعينة النحاس المغمورة في الماء كانت أعلى مقارنة في بالعينتين المغمورتين عصير العنبر المخمر والمقطر.

تم حساب معدل التآكل لعينة النحاس المغمورة في الماء كانت قيمة معدل التآكل y mm/mm و معدل التآكل لعينة النحاس المغمورة في عصير العنبر المقطر 0.039 mm/mm.

ومعدل التآكل لعينة النحاس المغمورة في عصير العنبر المخمر 0.024 mm/mm.

تم اختبار حموضة الماء خلال فترات متعددة وتحديد قيمتها $Ph=5$ ، تم تحليل التركيب الكيميائي لعينة مأخوذة من الأنابيب النحاسية المستخدم في المبادل الحراري.

وجد أن سبب التآكل ناتج عن انخفاض قساوة الماء، واختلاف درجات الحرارة بين الماء والكحول، حموضة عصير العنبر. ووجد أن أيضاً خلال فترة الاختبار أن عينات الفولاذ المقاوم للصدأ لا يحدث فيها التآكل بينما العينة النحاسية يحدث فيها التآكل.

الكلمات المفتاحية: النحاس، فولاذ الكربوني، المبادل الحراري، ظاهرة التآكل.

تاريخ الإيداع: 2023/2/27

تاريخ القبول: 2023/5/14



حقوق النشر: جامعة دمشق -
سوريا، يحتفظ المؤلفون بحقوق
النشر بموجب CC BY-NC -

SA

"Addressing the wear problem in the Cologne Grape Distillation Heat exchanger"

Rami saleh salha^{*1} Hasan Faris Hadla²

^{*1}. Master's student, engineer, Department of Mechanical Design Engineering - Faculty of Mechanical and Electrical Engineering - Damascus University.

rrami28salha@damascusuniversit.edu.sy

². Assistant Professor, Engineer, Doctor - Department of Mechanical Design Engineering - Faculty of Mechanical and Electrical Engineering - Damascus University. hasanhadla@damascusuniversity.edu.sy.

Abstract:

The copper tubes in the heat exchanger suffer from the problem of corrosion in the colon device for distilling grapes, which causes obstacles in the production process and high maintenance costs. Therefore, this research was studied to determine the causes of corrosion and ways to prevent them. The corrosion rate was calculated by the weight loss method by the age method in the corrosion media taken from the alcoholic beverages factory (Al- Rayyan Factory). Stainless steel also tested in the same media and the same time period. It was observed that the corrosion value of the copper sample immersed in water was higher compared to the two samples immersed in ferment and distilled grape juice. The corrosion rate was calculated for the copper sample immersed in water, its value was 0.039 mm/y, the corrosion rate for the copper sample immersed in distilled grape juice was 0.0126 mm/y, and the corrosion rate for the copper sample immersed in fermented grape juice was mm/y. The acidity of the water was tested during multiple periods and determined its value is ph =5. The chemical composition of a sample taken from the copper tube used in the heat exchanger was analyzed. 0.0024 mm/y the cause of corrosion was found to be due to the low hardness of the water, and the temperature difference between water and alcohol, the acidity of the grape juice. It was also found during the test period that the stainless steel samples did not corrode, while the copper sample do it.

Keywords: copper, carbon steel, heat exchanger, corrosion phenomenon.

Received: 27/2/2023

Accepted: 14/5/2023



Copyright: Damascus University- Syria, The authors retain the copyright under a
CC BY- NC-SA

المقدمة:

صالحه، هذه المختلقة المستخدمة في حزمة أنبوب المبادل الحراري، تعتمد هذه الدراسة على تحليل الاهتراء الناتج عن مواد الأنابيب المختلفة. تم إجراء اختبارات التآكل على الأنابيب المصنوعة من (الألمنيوم، النحاس، الفولاذ المقاوم للصدأ) حيث كانت النتيجة أن فاقد التآكل في حالة أنبوب الألمنيوم هي الأعلى، بينما في حالة أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ هو الأدنى.

قام الباحث شورتز في عام (2008) بدراسة بعنوان: "دراسة أربع أنواع من الفشل في المبادلات الحرارية". تم معرفة أنواع الفشل التي يمكن أن تحصل في المبادل الحراري والتي هي: تآكل منظم، وتأكل نقرى، وتأكل إجهادي تصدعي، وتأكل تشغقي.

قام الباحث Kuznicka في أكتوبر عام (2009) بدراسة بعنوان: "تأكل أنابيب المبادل الحراري" حيث بينت الدراسة سبب انهيار المبادل الحراري بعد خمس سنوات من العمل نتيجة لانهيار أنابيبه، وكان الانهيار متمثلاً بوجود تآكل نقرى على السطح الخارجي لأنبوب، ولذلك تم إجراء فحص لقصافة الماء وتبين أن قيمة قصافة الماء عالية (كلس) والـ pH كانت قيمتها تتراوح بين 4-7 وبعد إجراء عدة فحوص واختبارات عن طريق الفحص المجهرى الدقيق بالإضافة إلى الاشعة السينية x-ray وإجراء عملية مسح الكترونى دقيق وقد توصل إلى النتائج التالية:

ما يلي: الأنابيب النحاسية في المبادل الحراري انهارت بالتأكل والتعرية نتيجة لوجود عاملين:

1- تدفق مضطرب للماء الحاوي على جزيئات صلبة ومواد عالقة.

2- وجود مكونات كيماوية مثل أيونات الكلوريد التي قامت بتدمير طبقة الحماية السطحية.

حيث أن وجود مثل هذا التدفق عمل على زيادة انحلال النحاس في محلول الألكتروليتي مما أدى في النهاية إلى حدوث تآكل نقرى على جدران الأنابيب وانتهت العملية بحدوث ثقوب على هذه الجدران أخرجت الأنابيب عن العمل. أوصت الدراسة بما يلي:

المبادلات الحرارية هي عبارة عن أجهزة تنقل الحرارة لتحقيق التسخين أو التبريد المطلوبين حيث يتكون المبادل الحراري من أنابيب نحاسية، ويتميز معدن النحاس بالعديد من الخصائص المرغوبة للمبادلات الحرارية ذات الكفاءة الحرارية والتي تعيش طويلاً، ومن هذه الخصائص: الناقالية الحرارية الممتازة، مقاومة للتآكل، متانة على الزحف، متانة على التعب، التمدد الحراري. ولكن على الرغم من هذه الخصائص تعاني الأنابيب النحاسية في المبادل الحراري من مشكلة الاهتراء في جهاز الكولون لقطير العنبر، والتي تسبب عوائق في عملية الإنتاج وتكليف الصيانة المرتفعة.

1- الدراسات المرجعية:

هناك العديد من الأبحاث العلمية التي تناولت هذا المجال بأساليب مختلفة وأعطيت نتائج جيدة للباحثين يذكر منها: الباحثة Marzena في عام 2020 التي قدمت بحثاً بعنوان "دراسة حالة ميتالوجرافية للتآكل في الأنابيب النحاسية للمبادل الحراري" تناولت الباحثة من خلاله الاختبارات الخاصة بأضرار التآكل التي حدثت على السطح الداخلي لأنابيب النحاسية للمبادل الحراري. خصلت دراستها إلى ما يلي: يتم انتقال التآكل من السطح الداخلي إلى السطح الخارجي لأنابيب النحاس، حيث ترتبط بداية التآكل بتكوين أكسيد النحاس، مع استمرار التآكل يلاحظ وجود فتحة حيث يتم نقل منتجات التآكل إلى السطح الخارجي على شكل بلورات حيث يبدأ التآكل في مناطق الشوائب غير المعدنية الغنية بالفوسفور والتي تم العثور عليه داخل حبيبات النحاس. كما أن وجود فجوات هيكلاً يسهل تكوين التآكل لذلك يجب أن يكون سطح الداخلي لأنابيب ملساء.

قام الباحثين:

a.Muhammad, Shahab K.luqman بتقديم مقالة في مجلة أبحاث العلوم والتكنولوجيا في شهر ديسمبر عام (2017) الصفحات (123-133). بعنوان: "تحليل مواد الأنابيب

صالحة، هذه

تعامل مع هذه العناصر وتمنع ترسبيها وتبقيها معلقة ومشتة في الماء.

أن أهم عناصر الترسيب هي مركبات الكالسيوم، فقد تم منع أنواع كثيرة من الالتحادات مثل البولي اكريليك، البولي ماليك وهي تحوي على مجموعات أيونية تتحدد مع عنصر الكالسيوم والحديد الذائب وتمنع ترسبيها على المعادن كما أنها تتدخل في التركيب البلوري للأملاح حيث أنها تعكس تركيب وتشكيل البليورات وتحول الأملاح إلى الأنواع اللا بلورية وبذلك لا تتماسك وتبقي ذائبة في الماء ويتم التخلص منها.

قام الباحثين: Spyros, Athanasios, Sofia في شهر يناير عام (2018) بدراسة بعنوان: "فشل أنابيب النحاس بسبب التآكل على شكل عش النمل (ant-nest)" حيث أظهرت هذه الدراسة تآكل على شكل أعشاش النمل: وهو نوع من الفشل المبكر والمحدد يتم ملاحظته في أنابيب النحاس بسبب وجود مادة عضوية، التي تؤدي إلى تلف خط الأنابيب والمعدات، كما تؤدي إلى انتشار حفرة من النوع التفقي مسببة حدوث ثقب سريع في الأنابيب المعدني حيث لا تتعرض الأسطح الخارجي لتأكل الخطير أو للتلف الميكانيكي الشديد بينما تعرضت الأسطح الداخلي للتآكل الشديد مما أدى إلى ظهور قنوات معقدة ومتعرجة مغطاة بمنتجات التآكل. وأشار الباحث بأنه هناك عاملين لحدوث هذا التآكل وهي: الرطوبة، الهواء. يشير وجود الكربون إلى احتمال وجود مادة عضوية تلعب دوراً مهماً في تنشيط آلية التآكل، حيث يتركز التآكل بشكل أساسي على ظروف التشغيل لوحدات المبادل الحراري الداخلية لذلك عند تطبيق طريقة المحاكاة التجريبية سوف تسهل من عملية التحقق من فعالية الإجراءات التصحيحية واختبار البسائل المحتملة فيما يتعلق بالتركيب الكيميائي للنحاس لمكافحة مثل هذه الظواهر.

2- العمل التجاري:

المواد المستخدمة:

إن المواد المستخدمة في هذا البحث هي عبارة عن ثلاثة عينات من خلائط النحاس المأخوذة من أنابيب المبادل الحراري

دراسة مشكلة الاهتراء في المبادل الحراري التابع لجهاز الكولون لقطير العنبر

1- تخفيض سرعة الماء في المبادل، وخصوصاً بعد توقف العمل للإصلاح.

2- استخدام فلاتر للماء من أجل تقليل عبور الجزيئات الصلبة إلى داخل الأنابيب.

3- استبدال أنابيب المبادل المصنوعة من النحاس المشغول على البارد بأنابيب مصنوعة من: aluminium brass or copper-nickel

قام الباحث رانجابار، لك. في عام(2008) بدراسة بعنوان: "تأثير التدفق الناجم عن فشل التآكل لمبادل حراري أنبوبي". حيث تم دراسة الانهيارات الحاصلة في المبادلات الحرارية الأنابيبية في معمل(ahvaz) في إيران، حيث حدث الانهيار في المبادل الحراري في هذا المعمل.

في هذه الدراسة تبين وجود ثلاث أنواع من المواد المستخدمة في أنابيب هذا المبادل الأنابيبية وهي:

خليطة لاتون - 68 حسب المرجع الروسي، خليطة النحاس الأصفر، خليطة النحاس والنikel (Cu - 5 Ni) بعد الدراسة والتحليل تبين أن سرعة الماء منخفضة وهذا بحد ذاته يسبب تراكم الرواسب على الأنابيب وبالتالي حدوث التآكل خلصت الدراسة إلى ما يلي:

1- إن الماء الدائر كان يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد العالقة والغريبة كبيرة الحجم، وعلى مواد صلبة ذائبة وعلى مركبات الكالسيوم كلها تتبلور وتجزأ وتتراكم على جدران الأنابيب مسببة تآكلها.

2- اختيار العنصر المعدني لمادة الأنابيب كان غير صحيح، حيث أن كل الخلائق التي تم استخدامها أصحابها تعرية وتأكل.

3- سرعة الماء الدائر كانت منخفضة جداً، وهذا يؤدي إلى حدوث ترسبيات داخل الأنابيب لذلك فإن التدفق المنخفض للماء كان سبباً رئيسياً للتآكل والتعرية.

من أجل تجنب الإصابة بمثل هذا النوع من التآكل فقد تبين ضرورة استخدام موائع الترسيب بناءً على تركيزات العناصر المكونة للأملاح يتم اختيار أنواع خاصة من البولميرات لكي

صالحة، هذه

أحياناً بالطريقة الوزنية (التي تستعمل بشكل واسع لإيجاد معدلات التآكل العام وخاصة تلك التي تسبب فقدان محسوس بالوزن، في حين يصعب استخدام هذه الطريقة لإيجاد معدلات التآكل الموضعية الذي يصعب التحسس بالوزن المفقود القليل أو المعدوم.

يتم إعداد العينات بأشكال هندسية معينة وأكثر هذه الأشكال استخداماً هي المستطيلة.

توزن العينات بميزان حساس ويحسب الوزن الأصلي لها W_0 بالميلي غرام.

تحسب المساحة السطحية المعرضة للمحلول A بالسم². ثم تغمر العينات في أوساط لفترة زمنية كافية (T) تقدر بالساعات، ثم ترفع العينات من الوسط الأكل. توزن العينات بعد الغمر (W) ثم يحسب مقدار التغير بالوزن. بعد تجهيز العينات الثلاثة بشكل مستويات تم تنظيف سطح العينات بواسطة أوراق الشحذ الناعمة والخشنة وبعد الانتهاء من عملية الشحذ تغسل العينات بالماء المقطر وتجفف باستخدام المجفف الكهربائي، ويتم وزن كل عينة على حدة بواسطة الميزان الحساس المستخدم لوزن الذهب والفضة.

كما هو مبين في الشكل (2) صورة لميزان وزن العينة قبل غمرها في محلول عصير العنب المخمر وقيمة الوزن.



الشكل (2) وزن العينة الأولى قبل التجربة.


يبيّن الشكل (3) صورة وزن العينة قبل غمرها في محلول عصير العنب المقطر.

دراسة مشكلة الاهتراء في المبادل الحراري التابع لجهاز الكولون لقطير العنب المستخدم في معمل المشروبات الكحولية وأيضاً ثلاثة عينات أخرى من خلائق فولاذ مقاوم للصدأ المأخوذة من أنبوب المبادل الحراري المستخدم في معمل المشروبات الكحولية.

أبعاد العينات النحاسية:

- أول عينة من النحاس تم تجهيزها على شكل مستطيل ذات أبعاد 2.8×2.8 سم تم غمرها في ماء البئر.
- ثاني عينة من النحاس تم تجهيزها على شكل مستطيل ذات أبعاد 3.4×3 سم تم غمرها في عصير العنب المخمر.
- ثالث عينة من النحاس تم تجهيزها على شكل مستطيل ذات أبعاد 3.6×3 سم تم غمرها في عصير العنب المقطر.
- رابع عينة من معدن فولاذ مقاوم للصدأ ذات أبعاد (3.3×4.1) سم تم غمرها في ماء البئر.
- الخامس عينة من معدن فولاذ مقاوم للصدأ ذات أبعاد (3×8.3) سم تم غمرها في عصير العنب المخمر.
- رابع عينة من معدن فولاذ مقاوم للصدأ ذات أبعاد (2×9.4) سم تم غمرها في عصير العنب المقطر.

ويبين الشكل (1) صورة عن عينات التجربة.

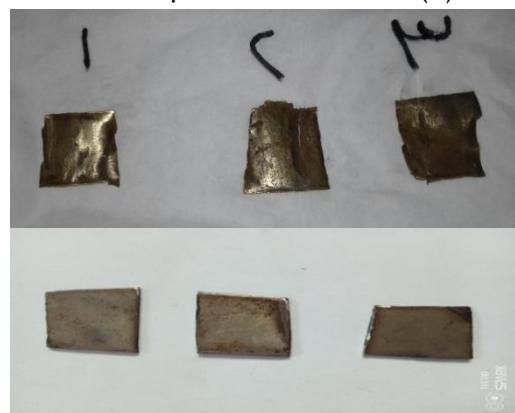

الشكل (1) شكل العينات المحضرية.

الخطوات المتبعة لقياس معدل التآكل بطريقة فقدان الوزن:
تم استخدام طريقة فقدان الوزن (Weight Loss) لحساب معدل التآكل وهي الطريقة الأكثر استخداماً وتدعى هذه الطريقة

صالحة، هذه



الشكل(6) صورة لغافر العينات بالسائل.

دراسة مشكلة الاهتراء في المبادل الحراري التابع لجهاز الكولون لقطير العنبر



الشكل(3) وزن العينة الثانية قبل التجربة.

بينما يبين الشكل(4) وزن العينة قبل غمرها في محلول ماء البتر.



الشكل(4) وزن العينة الرابعة قبل التجربة.

ويبين الشكل(5) وزن عينات الفولاذ المقاوم للصدأ بواسطة الميزان الحساس.



الشكل(5) وزن عينات الفولاذ قبل الاختبار.

أجريت اختبارات التآكل لعينات النحاس المعدة سابقاً، وذلك بغمرها بشكل كامل في أوساط التآكل المختارة ومغمورة تماماً في الحوض الزجاجي الذي يحتوي على أوساط التآكل المختلفة.

الشكل(6) صورة للحوض الزجاجي الحاوي على عينات التآكل.

المدة الزمنية (يوم)	عصير العنبر المقطر kg	عصير العنبر المخمر kg	ماء البتر Kg
قبل الغمر	0.0055	0.0058	0.0044
7	0.0054	0.0058	0.0044
14	0.0054	0.0058	0.0044
21	0.0054	0.0058	0.0043
28	0.0054	0.0058	0.0043
35	0.0054	0.0058	0.0043
49	0.0054	0.0057	0.0043
63	0.0054	0.0057	0.0042
77	0.0054	0.0057	0.0042
91	0.0054	0.0057	0.0042
98	0.0054	0.0056	0.0042
128	0.0054	0.0056	0.0042
158	0.0054	0.0056	0.0042
172	0.0054	0.0055	0.0041
186	0.0054	0.0055	0.0041
200	0.0054	0.0055	0.0041
230	0.0054	0.0055	0.0041
260	0.0054	0.0055	0.0040
275	0.0054	0.0055	0.0040
290	0.0054	0.0055	0.0040
300	0.0054	0.0055	0.0040

الجدول(1) وزن العينات بعد الغمر.

الجدول التالي اوزان العينات بعد غمرها بالمحاليل المختلفة

صالحة، هذه

$$3 \times 3.6 = 10.8 \text{ Cm}^2 \quad \text{حساب مساحة العينة المغمورة في}$$

عصير العنب المخمر: $A = a \times$

$$3 \times 3.4 = 10.2 \text{ Cm}^2 \quad \text{لحساب معدل التآكل نستخدم}$$

المعادلة التالية:

$$CR = (K * \Delta W) / (D * A * T)$$

حيث أن:

CR: معدل التآكل (mm/y)

K: ثابت قيمة تساوي (87.6)

ΔW : الوزن المفقود (mg)

D: كثافة النحاس (8.96 g/Cm³)

A : المساحة السطحية المعرضة للتآكل. (Cm²)

T: زمن التعرض للتآكل بالساعة.

حساب معدل التآكل للعينة الموضعة في الماء: $(K * \Delta W) / (D * A * T)$

$$CR = \frac{87.6 * 230}{8.96 * 7.84 * 7200} = \frac{20148}{505774.08}$$

$$= 0.039 \text{ mm/y}$$

حساب معدل التآكل لعينة الموضعة في عصير المخمر:

$$CR = \frac{87.6 * 180}{8.96 * 10.2 * 7200} = \frac{15768}{658022.4} = 0.024 \text{ mm/y}$$

حساب معدل التآكل للعينة الموضعة في عصير العنب المقطر:

$$CR = (87.6 * 100) / (8.96 * 10.8 * 7200)$$

$$= 8760 / (696729.6) = 0.0126 \text{ mm/y}$$

معدل التآكل:

إذا كان معدل التآكل أقل من 0.02 mm/year فإن المعدن

لا يتآثر بالتآكل في ذلك الوسط.

0.02-0.1 mm/year المعدن مقاوم ممتاز للتآكل.

0.1 - 0.5 mm/year (1) المعدن مقاوم جيد للتآكل.

0.5 - 1 mm/year (2) المعدن متوسط المقاومة للتآكل.

1 - 5 mm/year (3) المعدن ضعيف المقاومة للتآكل.

5 - 10 mm/year (4) فما فوق المعدن لا يصلح البتة في ذلك الوسط.

دراسة مشكلة الاهتراء في المبادل الحراري التابع لجهاز الكولون لقطير العنب

حساب متوسط القيم لعينات المغمورة في أوساط أكالا:

❖ حساب متوسط القيم لعينات المغمورة في الماء البئر

تساوي:

$$\sum = \frac{0.0876}{21} = 0.00417 \text{ kg}$$

❖ حساب متوسط القيم لعينات المغمورة في العصير

العنب المخمر تساوي:

$$\sum = \frac{0.1181}{21} = 0.00562 \text{ kg}$$

❖ حساب متوسط القيم لعينات المغمورة في العصير

العنب المقطر تساوي:

$$\sum = \frac{0.081}{21} = 0.0054 \text{ kg}$$

ويتم حساب الوزن المفقود بالمعادلة التالية:

$$\Delta W_i = W_0 - W$$

حيث:

ΔW_i : الوزن المفقود لعينة الموضعة في وسط التآكل.

W_0 : وزن العينة قبل الغمر.

W : وزن العينة بعد الغمر.

W_{h20} : الوزن المفقود من العينة في الماء، حيث:

$$W_{h20} = W_0 - W$$

$$W_{h20} = 4.4 - 4.17 = 0.23 \text{ g} = 230 \text{ mg}$$

وزن المفقود من العينة الموضعة في عصير العنب:

$$\Delta W_1 = W_0 - W$$

$$\Delta W_1 = 5.8 - 5.62 = 0.18 \text{ g} = 180 \text{ mg}$$

وزن المفقود من العينة الموضعة في عصير العنب المقطر:

$$\Delta W_2 = W_0 - W$$

$$\Delta W_2 = 5.5 - 5.4 = 0.1 \text{ g} = 100 \text{ mg}$$

ويتم حساب مساحة السطح المعرض للتآكل بالمعادلة الآتية: A

$$= a \times b$$

حيث:

b: عرض العينة بالمليمتر.

a: طول العينة بواحدة الميلمتر.

حساب مساحة العينة المغمورة في الماء

حساب مساحة

العينة المغمورة في عصير العنب المقطر: A = a × b

صالحة، هذه


دراسة مشكلة الاهتراء في المبادل الحراري التابع لجهاز الكولون لقطير العنبر بالمقارنة مع حسابات معدل التآكل نستنتج أن المعدن المدروس أدوات اختبار حموضة الماء: أنبوب معياري

وعاء خلط

بودرة اختبار قساوة

تم اجراء التحليل الكيميائي لعينة النحاس المأخوذة من أنبوب المبادل الحراري التابع لجهاز التقطير في جامعة دمشق تبين

$Cu = 79.1$ من تحليل العينة أن نسبة النحاس تساوي صورة نتائج تحليل عينة نحاس المستخدمة في اختبار:

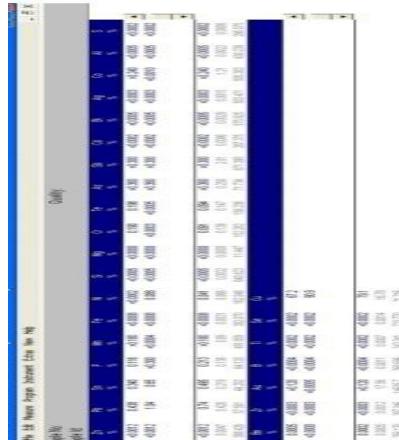

اختبار PH الماء:

تم اختبار قساوة الماء في معمل الريان لعدة عينات من الماء البئر وخلال فترات مقاومة نتتج لدينا أن قيمة حموضة الماء البئر $5. ph =$ شكل(8).

مشعر لوني لوجود الشوارد. كل قطرة من المشعر تساوي درجة واحدة من قساوة.




الشكل(8) اختبار قساوة المياه


ثم قمنا بإجراء العملية مقارنة مع عينة من أنبوب مصنوع من فولاذ المقاوم للصدأ 316 المأخوذة من جهاز التقطير العنبر المستخدم في مبادل الحراري.

يوضح الشكل (7) العلاقة بين الزمن ومعدلات تآكل معدن النحاس في الأوساط الأكاللة المختلفة (الماء، عصير العنبر الماء، عصير العنبر المقطر) مع الزمن.


علاقة بين قيم عينات المغمورة في ماء البئر خلال فترة الاختبار

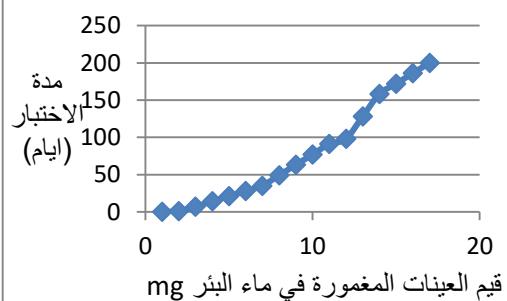

علاقة بين قيم عينات المغمورة في عصير العنبر المخمر خلال فترة الاختبار

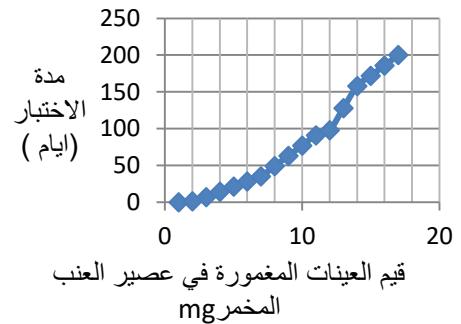

علاقة بين قيم عينات المغمورة في عصير العنبر المقطر خلال فترة الاختبار

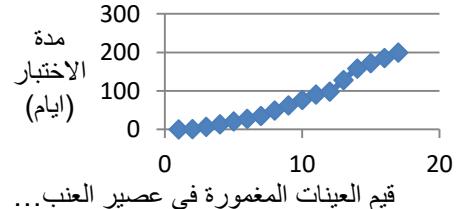


الشكل (7) يبين معدلات تآكل معدن النحاس في الأوساط الأكاللة المختلفة (الماء، عصير العنبر المخمر، عصير العنبر المقطر) مع الزمن.

صالحة، هذه


150	0.0179	0.0179	0.0151
180	0.0179	0.0179	0.0151
210	0.0179	0.0179	0.0151
225	0.0179	0.0179	0.0151
240	0.0179	0.0179	0.0151
255	0.0179	0.0179	0.0151
270	0.0179	0.0179	0.0151
285	0.0179	0.0179	0.0151
300	0.0179	0.0179	0.0151

نلاحظ إن عينة الفولاذ المقاوم للصدأ لا يحدث فيها تآكل يذكر خلال مدة الاختبار المحددة مما ينصح باستخدامها في المبادر الحراري.

يوضح الشكلان (10&11) علاقة التآكل لعينات فولاذ مقاوم للصدأ مختبرة في أوساط تآكل مختلفة.

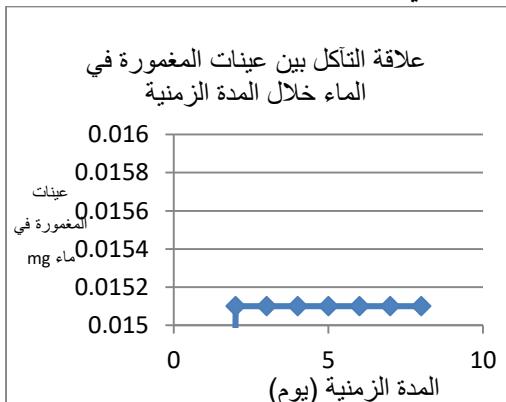

الشكل(10) علاقة التآكل لعينات الفولاذ المقاوم للصدأ المختبرة في أوساط التآكل المختلفة.

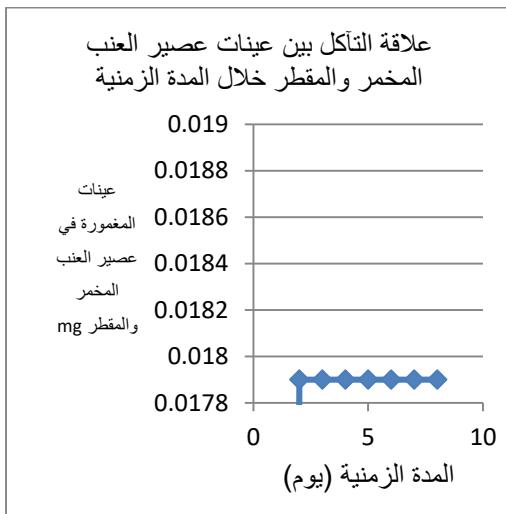

الشكل(11) علاقة التآكل لعينات الفولاذ المقاوم للصدأ المختبرة في أوساط التآكل المختلفة.

دراسة مشكلة الاهتراء في المبادر الحراري التابع لجهاز الكولون لقطير العنبر

أجريت اختبارات التآكل لعينات فولاذ المقاوم للصدأ 316 المعدة سابقاً، وذلك بغمرها بشكل كامل في أوساط التآكل المستخدمة في هذا البحث هي عبارة عن ماء البئر وعصير العنب المخمر وعصير العنب المقطر المأخوذة من المعمل المشروبات الكحولية (معمل الريان).

تم تحديد زمن التعرض للأوساط آكلة خلال المدة الزمنية المحددة المختارة و沐غورة تماماً في الحوض الزجاجي الذي يحتوي على أوساط التآكل المختلفة. الشكل(9) يوضح حوض الزجاجي الموضوع فيه عينات الفولاذ المقاوم للصدأ:



الشكل(9) اختبار عينات الفولاذ المقاوم للصدأ.

قيم التآكل بالعينات من الفولاذ المقاوم للصدأ المغسورة في أوساط التآكل يبيّنه الجدول(2)

الجدول(2) قيم التآكل بالعينات من الفولاذ المقاوم للصدأ المغسورة في أوساط تآكل مختلفة.

المدة الزمنية (يوم)	عصير العنب المقطر kg	عصير العنب المخمر kg	ماء البئر Kg
قبل إجراء اختبار	0.0179	0.0179	0.0151
7	0.0179	0.0179	0.0151
14	0.0179	0.0179	0.0151
21	0.0179	0.0179	0.0151
28	0.0179	0.0179	0.0151
35	0.0179	0.0179	0.0151
49	0.0179	0.0179	0.0151
63	0.0179	0.0179	0.0151
77	0.0179	0.0179	0.0151
91	0.0179	0.0179	0.0151
98	0.0179	0.0179	0.0151
113	0.0179	0.0179	0.0151
120	0.0179	0.0179	0.0151
127	0.0179	0.0179	0.0151

صالحة، هدله

دراسة مشكلة الاهتراء في المبادل الحراري التابع لجهاز الكولون لقطير العنبر
المناقشة:



الشكل(12) تشكيل طبقة الزنجر على أنبوب النحاس.

4- بعد إجراء اختبار القساوة الماء نلاحظ انخفاض درجة حموضة الماء PH حيث كانت لدينا متوسط قيم حموضة لماء البئر تساوي $\text{pH}=5$ مما يدل على أن الوسط حامضي وهذا يسبب زيادة في سرعة التآكل.

5- يلاحظ أن درجة حرارة الماء المستخدم تساوي 70 درجة مئوية وهذه الدرجة من الحرارة للماء تعمل على تسريع عملية تآكل النحاس.

الاستنتاجات:

إن النتائج الأساسية المستخلصة من هذا البحث هي كالتالي:

- يمكن استبدال المبادل الحراري النحاسي بمبادل حراري فولاذي.
- التحكم بسرعة جريان الماء في الأنابيب لإن زيادة سرعة تدفق المياه تؤدي إلى تحطم الطبقة الواقية لأنبوب النحاس.
- استخدام فلاتر للتحكم بنسبة وجود المواد مثل الرمل والأتربة المعلقة في المياه.
- التحكم بدرجة حرارة الماء للتخفيف من حدوث التآكل.
- التحكم بحموضة الماء ويتم ذلك برفع قيمة pH ليصبح الوسط معتدل $\text{pH}=7$.

التمويل: هذا البحث ممول من جامعة دمشق وفق رقم التمويل(501100020595).

1- من خلال التجارب التي أجريت على عينات النحاس يتم استنتاج أن: معدل تآكل النحاس يتغير باختلاف وسط التآكل وقد بينت النتائج أن معدلات لتأكل في ماء البئر كانت الأعلى مقارنة بمعدلات التآكل في عصير العنبر المخمر والمقطر وهذا يرجع إلى عدة أسباب: حموضة ماء البئر، حموضة عصير العنبر، اتساخ الماء ووجود أجسام غريبة، سرعة تدفق الماء، اختلاف درجات الحرارة الماء والعصير العنبر في المبادل الحراري.

2- يلاحظ وجود نسبة من المواد المختلفة المعلقة في مياه مثل الرمل والأتربة.

3- يلاحظ من خلال دراسة مقارنة بين مبادل الحراري النحاسي ومبادل الحراري فولاذي نلاحظ يمكن استبدال المبادل الحراري النحاسي بمبادل حراري فولاذي للحماية من التآكل لكن يجب معرفة أن إنتاجية المبادل الحراري النحاسي تفوق إنتاجية المبادل الحراري الفولاذي وذلك بسبب ميزة التوصيل الحراري للنحاس أعلى من توصيل الحراري للفولاذي.

4- بزيادة فترة الغمر للعينات ازداد معدل تآكل النحاس وبالتالي ازدادت مقاومة النحاس للتآكل والصدأ وذلك بسبب تشكيل غشاء أو طبقات من مخلفات التآكل مثل الأكسيد وكذلك بسبب نفاذ الأكسجين المذاب في النحاس، حيث سيبدأ أنبوب النحاس بالتفاعل مع الأوكسجين المذاب في الماء لتشكل طبقة أكسيد النحاس على السطح الداخلي ثم يتفاعل سطح الطبقة الواقية مع الغازات والأملاح الموجودة بالماء مما يؤدي إلى تكوين طبقة إضافية من كربونات النحاس حيث يختلف لون هذه الطبقة حسب أنظمة الماء الباردة أو الساخنة.

الشكل(12) يبين تشكيل طبقة الزنجر على أنبوب النحاس.

References:

- 1-Marzena, L. (Mar2020)." A metallographic case study of formicary corrosion in heat exchanger copper tubes "
- 2- Shahab, K. luqman, a. Muhammad, U. (December 2017)."Fretting Wear Analysis of Different Tube Materials Used in Heat Exchanger Tube Bundle"
- 3- Kuznicka, B. (2009). "Erosion-corrosion of heat exchanger tubes" Engineering Failure Analysis vol. 16 (2009) pp. 2382–2387.
- 4- Ranjabar, K. (2008)."Effect of flow induced and erosion failure of a tubular heat exchanger", Materials and design vol. 31 (2010) pp. 613_619.
- 5-Athanasiou, V. Sofia, P. Spyros, P. (January 2018) Ant nest corrosion failure of heat exchangers copper pipes.
- 6-Schwartz, M.P., (1981) "Four Types of Heat Exchanger Failures", Dun-Donnelley Corp.